FΙ

(51) Int.Cl.5

證別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

B 6 2 D 25/04

A 7816-3D

25/20

F 7816-3D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平2-401919

平成2年(1990)12月13日

(71)出顧人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72)発明者 松澤 智樹

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(72)発明者 林 茂弘

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内


(74)代理人 弁理士 中島 淳 (外2名)

#### (54) 【発明の名称】 自動車車体のモジユール組付構造

#### (57)【要約】

【目的】 アンダモジユールのドア開口部廻りの剛性を向上する。

【構成】 アツパモジユール (UPM) 12のフロント ピラー20の下部には、ドア関口部38の内周部に関口 内側に向けて、フロントピラー20の上部のオープニン グフランジと連結されたオープニングフランジ73が形 成されている。また、UPM12のロツカ上部34に は、ドア閉口部38の内周部に閉口内側に向けてオープ ニングフランジ73と連結されたオープニングフランジ 75が形成されている。また、ロツカ上部34の後端部 では、ドア開口部38の内周部に、開口内側に向けてオ ープニングフランジ75と連結されたオープニングフラ ンジ108が形成されている。また、センタピラー22 の下部22Aでは、ドア閉口部38の内局部に閉口内側 に向けてオープニングフランジ75と連結されたオープ ニングフランジ116が形成されている。従って、UP M12のドア関口部38の内周部には全周に渡って連続 的にオープニングフランジが設けられている。

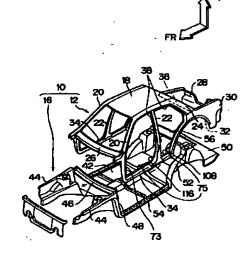

- 10 車斜
- 12 アプバモジュール (UPM)
- 16 アンダモジュール(UDM)
- 38 F7 MOS
- 73、75、108、116 オープニングフランジ

BEST AVAILABLE COPY

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 アンダポデーを構成しロツカ下部及びフ ロントピラー前部を備えたアンダモジュールと、ルーフ 廻り及びドア開口部廻りを構成すると共にロツカ上部及 びフロントピラー後部を備えたアツバモジュールと、を 組付けて車体を構成する自動車車体のモジュール組付構 造であって、前記アツバモジュールのドア開口部の内周 部に全周に渡って連続的に設けられたオープニングフラ ンジを有することを特徴とする自動車車体のモジュール 組付構造。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、自動車車体のモジユー ル組付構造に係り、特に車体上部を構成するアツバモジ ユールと車体下部を構成するアンダモジュールとから成 る自動車車体のモジユール組付構造に関する。

[0002]

【従来技術】従来、自動車車体のフロア及びボデーサイ ドは、ルーフ、エンジンコンパートメント等と共に、閉 断面構造の各種強度部材を骨格部材としており、この骨 20 格部材に順次各種パネル材を接合してホワイトボデーを 構成し、これを塗装工程、組付工程に順次移送して最終 的に各種の機能部品、内装部品を組み付けるようにして いる。

【0003】しかしながらこのホワイトポデーの組立及 び組付工程では、それぞれのメインラインにおいて前記 の要領で順次に組立作業が行われるため、メインライン が長大化してそれだけ設備が大型化、拡大化してコスト 的に不利となる。また、フロア、ボデーサイドが予め構 成されてしまうと、組付工程でフロア内側、ボデーサイ 30 ド内側に各種部品を組付ける場合に、作業者がキヤビン 内に入り込んで、あるいはボデーサイドの車体閉口部よ り手作業で行わなければならず、多大な労力と時間とを 要してしまう。

【0004】これを改善する車体構造として、図9に示 される如く、車体をアンダモジユール (UDM) 182 とアツパモジユール (UPM) 184とに2分割し、こ れらのUDM182とUPM184とを結合することに より車体を構成する、所謂車体のモジユール組付構造が 本発明者によって実願平2-11741号で提案されて 40

【0005】図9に示される如く、この車体のモジユー ル組付構造のUPM184においては、ドア開口部18 5のフロントピラー上部185A、ルーフレール部18 5B、リヤピラー部185C、センタピラー部185D 及びリヤホイルハウス部185Eの内周部に、開口内側 に向かって形成されたオープニングフランジ186が設 けられている。

【0006】しかしながら、この車体のモジユール組付 構造のUPM184においては、図10に示される如 50 UPは車体上方向を、矢印<math>INは車幅内方を示す。

く、フロントピラー下部UPM190のドア閉口部内周 フランジ190Aは、車幅方向内側(第10図の右側) へ向けて形成されており、UDM182のフロントピラ 一下部UDM188のアツパモジュール接合面188A に接合されるようになっている。このため、フロントピ ラー下部UPM190には、前配ドア開口部の内周部に 開口内側に向かって形成されたオープニングフランジ1 86と連続するオープニングフランジが無い。同様に図 11に示される如く、UPM184のロツカUPM19 10 2のドア関ロ部内周フランジ192Aは、車幅方向内側 (第11図の右側) へ向けて形成されており、UDM1 82のロツカUDM194のアツパモジユール接合面1 94Aに接合されるようになっている。このため、ロツ カUPM192にも、前記オープニングフランジ186 と連続するオープニングフランジが無い。

【0007】従って、図9に示される如く、この車体の モジユール組付構造のUPM184においては、ドア閉 口部185のフロントピラー下部185F、ロツカ部1 85Gで、オープニングフランジ186が切断された構 造となっている。このため、これらのオープニングフラ ンジ186の端部に応力が集中し易く、この部位が変形 し易いという不具合があった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事実を考 慮し、アンダモジユールのドア開口部廻りの剛性を向上 することができる自動車車体のモジユール組付構造を得 ることが目的である。

[0009]

【課題を解決するための手段】 請求項1に記載の発明 は、アンダポデーを構成しロツカ下部及びフロントピラ 一前部を備えたアンダモジュールと、ルーフ廻り及びド ア開口部廻りを構成すると共にロツカ上部及びフロント ピラー後部を備えたアツバモジユールと、を組付けて車 体を構成する自動車車体のモジユール組付構造であっ て、前記アツバモジユールのドア関口部の内周部に全周 に渡って連続的に設けられたオープニングフランジを有 することを特徴としている。

[0010]

【作用】請求項1に記載の発明によれば、アツパモジユ ールのドア開口部の内周部に全周に渡って連続的にオー プニングフランジが設けられている。従って、従来構造 のようにオープニングフランジの端部に応力が集中する ことによって、応力が集中した部位が変形することを防 止でき、アンダモジユールのドア関ロ部廻りの剛性を向 上することができる。

[0011]

【実施例】本発明の一実施例を図1~図8に従って説明 する。

【0012】なお、図中矢印FRは車体前方向を、矢印

が固着されている。

3

【0013】図1には本実施例に係る車体10が示されており、この車体10は、アツバモジュール(以下UPMと云う)12及びアンダーモジュール(以下UDMと云う)16の2分割されたモジュールが結合されて構成されている。

【0014】UPM12は、車体10のルーフパネル18、フロントピラー20、センタピラー22、リヤピラー24、カウルアウタパネル26、リヤエンドパネル28、クオータパネル30、ホイールハウスアウタ部32、ロツカ上部34、アツパパツクパネルUPM36等10から構成され、車体10の主にルーフ部、サイドボデー部及びドア関口部38廻りを構成している。

【0015】一方、UDM16は、フロントフロアパネル42、フロントサイドメンパ44、カウルインナパネル46、フロントピラーインナロア48、リヤフロアパン50、ホイールハウスインナパネル52、ロツカ下部54、アツパパツクパネルUDM56等から構成されている。

【0016】UPM12は、上記構成部材がスポット溶接等により予め結合されており、一方、UDM16も上 20 記構成部材がスポット溶接等により予め結合されている。

【0017】図2及び図3に示される如く、UPM12のフロントピラー20の下部はフロントピラーアウタUPM65、フロントドアヒンジリインフオースUPM67及びフロントピラーインナUPM69で構成されている。

【0018】図4に示される如く、フロントピラーアウタUPM65は、車幅方向外側の立壁部65Aの前端部が車幅方向外側へ屈曲されフランジ65Bとされている。また、立壁部65Aの後端部は、車幅方向内側へ屈曲され後壁部65Cとされており、この後壁部65Cの車幅方向内側端部は、車体前方へ突出され段部65Dとされている。また、段部65Dの車幅方向内側端部は車体前後方向後側へ屈曲されフランジ65Eとされている。

【0019】フロントピラーアウタUPM65の立壁部65Aの車幅方向内側には、フロントドアヒンジリインフオースUPM67の立壁部67Aが溶着されている。立壁部67Aの前端部は車幅方向外側へ屈曲されフランジ67Bとされて、フロントピラーアウタUPM65のフランジ65Bに車体前後方向前側から溶着されている。また、立壁部67Aの後端部は、車幅方向内側へ屈曲され後壁部67Cとされており、この後壁部67CはフロントピラーアウタUPM65の後壁部65Cに車体前後方向前側から溶着されている。後壁部67Cの車幅方向内側端部は、車体前方へ突出され段部67Dとされており、この段部67DはフロントピラーアウタUPM65の段部65Dに車体前後方向前側から溶着されている。また、段部67Dの車幅方向内側端部は車体前後方

向後側へ屈曲されフランジ67Eとされており、このフランジ67EはフロントピラーアウタUPM65のフランジ65Eに車幅方向内側から溶着されている。また、フロントドアヒンジリインフオースUPM67の立壁部67Aには、車幅方向内側からフロントドアヒンジ71

【0020】フロントドアヒンジリインフオースUPM 67の立壁部67Aの車幅内側方向には隙間を開けてフ ロントピラーインナUPM69の立壁部69Aが位置し ている。立壁部69Aの前部は車幅方向外側へ屈曲され フランジ69Bとされており、フランジ69Bの車幅方 向外側端部は、車体前方へ突出され段部69Cとされて いる。この段部69 Cはフロントドアヒンジリインフオ ースUPM67のフランジ67Bに、車体前後方向前側 から溶着されており、UDM16との結合部とされてい る。立壁部69Aの後部は車幅方向内側へ屈曲されフラ ンジ69Dとされている。このフランジ69Dは、フロ ントドアヒンジリインフオースUPM67のフランジ6 7Dに、車体前後方向前側から溶着されており、UDM 16との結合部とされている。また、UPM12のフロ ントピラー20の下部は車体上下方向に沿った閉断面構 造72とされている。

【0021】また、フランジ69Dの車幅方向内側端部 は車体前後方向後側へ屈曲され屈曲部69Eとされてお り、この屈曲部69Eは、フロントドアヒンジリインフ オースUPM67のフランジ67Eに車幅方向内側から 溶着されている。

【0022】従って、UPM12のフロントピラー20の下部には、フロントピラーアウタUPM65のフランジ65E、フロントドアヒンジリインフオースUPM67のフランジ67E、フロントピラーインナUPM69の屈曲部69Eによって、ドア開口部38の内周部に、開口内側に向けてオープニングフランジ73が形成されており、このオープニングフランジ73は、図示を省略したフロントピラー20の上部からルーフレール部へ連続するオープニングフランジと連結されている。

【0023】図3に示される如く、フロントピラーアウタUPM65、フロントドアヒンジリインフオースUPM67及びフロントピラーインナUPM69の下端部は夫々、車体前後方向後側へ向けて屈曲されている。また、フロントドアヒンジリインフオースUPM67の屈曲部には、車体前後方向に対して直角にパルクヘッド74が一体的に形成されており、閉断面構造72(図2参照)の下端部を閉塞している。

【0024】UPM12のロツカ上部34の上面部はロツカアウタアツパパネル76で構成されており、ロツカアウタアツパパネル76は車体前後方向に沿って長手状とされている。

65の段部65Dに車体前後方向前側から溶着されてい 【0025】図5に示される如く、ロツカアウタアツバる。また、段部67Dの車幅方向内側端部は車体前後方 50 パネル76の立壁部76Aの下端部は車幅方向外側へ屈

曲されフランジ76Bとされており、立壁部76Aの上端部は車幅方向内側へ屈曲され上面76Cとされている。この上面76Cの車幅方向内側端部は、車体上下方向下側へ突出された段部76Dとされている。また、段部76Dの車幅方向内側端部は車体上下方向上側へ屈曲されフランジ76Eとされている。

【0026】図2に示される如く、ロツカアウタアツパパネル76の前端部76Fは、フロントピラーアウタUPM65の後端部65Fに溶着されている。また、ロツカアウタアツパパネル76の車体上下方向下側には、ロ10ツカアウタアツパパネル76に沿ってロツカアウタロアパネル78が配置されおり、ロツカ上部34の下面部を構成している。

【0027】図5に示される如く、ロツカアウタロアパネル78の立壁部78Aは、ロツカアウタアツパパネル76の立壁部76Aの車幅方向内側に隙間を開けて略平行に配置されている。立壁部78Aの下端部は車幅方向外側へ屈曲されフランジ78Bとされている。フランジ78Bの先端部は車体上下方向下側へ突出され段部78Cとされている。この段部78Cはロツカアウタアツパ2のパネル76のフランジ76Bに車体上下方向下側から溶着されており、UDM16との結合部とされている。

【0028】立壁部78Aの上端部は車幅方向内側へ屈曲されフランジ78Dとされており、このフランジ78Dは、ロツカアウタアツパパネル76の段部76Dに車体上下方向下側から溶着され、UDM16との結合部とされいる。また、ロツカ上部34はロツカアウタアツパパネル76とロツカアウタロアパネル78とで車体前後方向に沿った閉断面構造79とされている。

【0029】ロツカアウタロアパネル78のフランジ7 308Dの車幅方向内側端部は車体上下方向上側へ屈曲され屈曲部78Eとされており、この屈曲部78Eは、ロツカアウタアツパパネル76のフランジ76Eに車幅方向内側から溶着されている。また、図2に示される如く、ロツカアウタロアパネル78の前端部78Fは、フロントピラーアウタUPM65の後端部65FとフロントピラーインナUPM69の後端部69Fとの間に溶着されている。

【0030】従って、UPM12のロツカ上部34には、ロツカアウタアツパパネル76のフランジ76Eと 40ロツカアウタロアパネル78の屈曲部78Eとで、ドア開口部38の内周部に、開口内側に向けてオープニングフランジ75が形成されており、このオープニングフランジ75は、フロントピラー20の下部のオープニングフランジ73と連結されている。

【0031】図2に示される如く、UDM16のフロントピラーインナロア48はフロントピラーアウタフロントUDM81、フロントピラーアウタリアUDM82及びフロントピラーインナUDM84で構成されている。

【0032】図4に示される如く、フロントピラーアウ 50

タフロントUDM81は、車幅方向外側の立壁部81A の後端部が車幅方向外側へ屈曲されフランジ81Bとされている。また、立壁部81Aの前端部は、車幅方向内 側へ屈曲され前壁部81Cとされており、この前壁部8 1Cの車幅方向内側端部は、車体前方へ屈曲されフランジ81Dとされている。

6

【0033】フロントピラーアウタフロントUDM81 の車体前後方向後側にはフロントピラーアウタリアUD M82が配置されている。フロントピラーアウタリアU DM82の立壁部82Aの前部は車幅方向外側へ屈曲されフランジ82Bとされている。また、フランジ82B の車幅方向外側端部には、フロントピラーアウタフロントUDM81のフランジ81Bが車体前後方向前側から溶着されている。

【0034】立壁部82Aの後端部は、車幅方向内側へ 屈曲され後壁部82Cとされており、UPM12との結 合部とされている。

【0035】フロントピラーアウタフロントUDM81 及びフロントピラーアウタリアUDM82の車幅方向内 側には、フロントピラーインナUDM84が配置されている。フロントピラーインナUDM84の立壁部84A の前端部はフランジ84Bとされており、このフランジ84Bは、フロントピラーアウタフロントUDM81のフランジ81Dに車幅方向内側から溶着されている。フロントピラーインナUDM84の立壁部84Aの後端部は、車幅方向内側へ屈曲されフランジ84Cとされており。このフランジ84Cは、フロントピラーアウタリアUDM82のフランジ82Cに車体前後方向後側から溶着されており、UPM12との結合部とされている。

30 【0036】従って、フロントピラーアウタフロントU DM81、フロントピラーアウタリアUDM82及びフロントピラーインナUDM94によって車体上下方向に沿った閉断面構造85が形成されている。

【0037】図2に示される如く、UDM16のロツカ下部54はロツカアツパUDM86、ロツカロアアウタUDM88、ロツカリインフオースUDM90、ロツカロアインナUDM92で構成されている。ロツカ下部54の前端部54Aは、フロントピラーインナロア部52の下部に連結されている。

【0038】図5に示される如く、ロツカアツパUDM86は、車幅方向外側の立壁部86Aの下端部が車幅方向外側へ屈曲されフランジ86Bとされている。また、外立壁部86Aの上端部は、車幅方向内側へ屈曲され上面86Cとされており、UPM12との結合部とされている。この上面86Cの車幅方向内側端部は、車体上下方向下側へ屈曲され内立壁部86Dとされており、この内立壁部86Dの下端部は車幅方向内側へ屈曲され、フランジ86Eとされている。このフランジ86Eには、フロアパネル94の車幅方向端部が車体上下方向上側から溶着されている。

【0039】ロツカアツパUDM86の車体上下方向下 側にはロツカロアアウタUDM88が配置されている。 ロツカロアアウタUDM88の立壁部88Aの上端は車 幅方向外側へ屈曲されフランジ88Bとされている。こ のフランジ88BはロツカアツパUDM86のフランジ 86日の車幅方向外側端部に車体上下方向下側から溶着 されており、UPM12との結合部とされている。ロツ カロアアウタUDM88の立壁部88Aの下部は車幅方 向内側へ屈曲され下面88Cとされており、この下面8 8 Cの車幅方向内側端部は車体上下方向下側へ屈曲され 10 フランジ88Dとされている。

【0040】ロツカロアアウタUDM88の車幅方向内 倒には、ロツカリインフオースUDM90が配置されて いる。このロツカリインフオースUDM90の立壁部9 0 Aの上端部は車幅方向外側へ屈曲されフランジ90B とされており、ロツカアツパUDM86の上面86Cに 溶着されている。立壁部90Aの下端部はフランジ90 Cとされており、ロッカロアUDM88のフランジ88 Dに車幅方向内側から溶着されている。

【0041】従って、ロツカアツパUDM86、ロツカ ロアアウタUDM88及びロツカリインフオースUDM 90によって、閉断面構造93が形成されている。

【0042】ロツカリインフオースUDM90の車幅方 向内側下部には、ロツカロアインナUDM92が配置さ れている。ロツカロアインナUDM92の立壁部92A の上端部は車幅方向内側へ屈曲されフランジ92Bとさ ており、このフランジ92BはロツカアツバUDM86 のフランジ86Eに車体上下方向下側から溶着されてい る。立壁部92Aの下端部は車幅方向内側へ屈曲され、 下壁部92Cとされており、この下壁部92Cの車幅方 30 向外側端部は下方へ屈曲されフランジ92Dとさてい る。このフランジ92DはロツカリインフオースUDM 90のフランジ90℃に車幅方向内側から溶着されてい る。

【0043】従って、ロツカアツパUDM86、ロツカ リインフオースUDM90及びロツカロアインナUDM 92によって閉断面構造96が形成されている。

【0044】図7に示される如く、UPM12のロツカ アウタロアパネル78のフランジ78Eの後部には、車 体上下方向上側へ向けて、前部に対して後部が広幅とさ 40 れた略三角形の垂直フランジ78Fが形成されている。 この垂直フランジ78Fの後部には、スポツト溶着作業 用兼配線用の貫通穴79が穿設されている。また、ロツ カ上部34の後端部には、ロツカアウタエクステシヨン 96が配置されており、このロツカアウタエクステシヨ ン96は、ロツカ上部34の閉断面構造79を閉塞して いる。

【0045】図6及び図7に示される如く、UPM12 のロツカ上部34の後端部には、ホイールハウスアウタ

ルハウスアウタ部32の前端下部32Aのホイール側 は、ホイールハウスアウタパネル102で構成されてい る。ホイールハウスアウタパネル102の車体前後方向 前端下部には、ガセツト104の後端部が溶着されてお り、ガセツト104の立壁部104Aは車体前後方向後 側が広幅とされた略三角形とされている。

8

【0046】ガセツト104の立壁部104Aの下縁部 104Bは、ロツカアウタアツパパネル76の立壁部7 6 Aの上端部に車幅方向外側から溶着されている。ま た、ガセツト104の立壁部104Aの後端部は車幅方 向外側へ屈曲され、フランジ104Cとされており、こ のフランジ104Cはホイールハウスアウタパネル10 2の基部102Aに車体前後方向前側から溶着されてい る。

【0047】ガセツト104の立壁部104Aの上端部 は車幅方向内側へ向けて略直角に屈曲されており、上面 部104Dとされている。この上面部104Dの車体前 後方向後端部は、車体上下方向上側へ屈曲されており、 フランジ104Eとされている。このフランジ104E 20 は、フランジ104Cと連結されており、ホイールハウ スアウタパネル102の基部102Aに車体前後方向前 **倒から溶着されている。** 

【0048】ガセツト104の上面部104Dの車幅方 向内側端部は車体上下方向上側へ屈曲され、フランジ1 04Fとされており、このフランジ104Fはフランジ 104Eと連結されている。またフランジ104Fの後 端部は、ホイールハウスアウタパネル102のフランジ 102Bの車体前後方向前端下部に車体前後方向前側へ 向けて略三角形状に形成された突出部102Cの上縁部 に車幅方向外側から溶着されている。また、突出部10 2 Cには、ロツカアウタロアパネル78のフランジ78 Eの垂直フランジ78Fの後端上部が車幅方向外側から 溶着されている。

【0049】ホイールハウスアウタパネル102の反ホ イール側には、クオータパネル30が溶着されており、 クオータパネル30の車幅方向内側には、ドア開口部3 8の閉口内側へ向けて突出されたフランジ30Aが形成 されている。このフランジ30Aは、ガセツト104の フランジ104Fとホイールハウスアウタパネル102 のフランジ102Bとに車幅方向外側から溶着されてい

【0050】従って、UPM12のロツカ上部34の後 端部では、クオータパネル30のフランジ30A、ホイ ールハウスアウタパネル102のフランジ102B及び ガセツト104のフランジ104Fとで、ドア閉口部3 8の内周部に、開口内側に向けてオープニングフランジ 108が形成されており、このオープニングフランジ1 08は、図示を省略したリヤピラー24からルーフレー ル部へ連続するオープニングフランジと連結されると共 部32の前端下部32Aが結合されている。このホイー 50 に、ロツカ上部34のオープニングフランジ75と連結

されている。

【0051】図8に示される如く、UPM12のロツカ 上部34の車体前後方向略中央部の車体上下方向上側に は、センタピラー22の下部22Aが溶着されている。

【0052】センタピラー22の下部22Aは、車幅方向外側部を構成するセンタピラーアウタパネル110、車幅方向内側部を構成するセンタピラーインナパネル112及びセンタピラーアウタパネル110とセンタピラーインナパネル112との間に配置された、センタピラーリインフオース114で構成されている。

【0053】センタピラーアウタパネル110の下部は 車体前後方向に末広がりとされており、車幅方向内側を 開口部とする断面略コ字状とされている。

【0054】センタピラーアウタパネル110の車幅方 向外側壁部110Aの下端部は、ロツカアウタアツパパ ネル76の立壁部76Aに車幅方向外側から溶着されて いる。また、センタピラーアウタパネル110の車体前 後方向前壁部110Bの下端部及び車体前後方向後壁部 110℃の下端部は、夫々ロツカアウタアツパパネル7 6の上面部に溶着されている。センタピラーアウタパネ 20 ル110の車体前後方向前壁部110Bの車幅方向外側 端部は、車体前後方向前側へ屈曲されており、フランジ 110Dとされている。また、センタピラーアウタパネ ル110の車体前後方向後壁部1100の車幅方向外側 端部は、車体前後方向後側へ屈曲されており、フランジ 110Eとされている。これらのフランジ110D、1 10 Eにはセンタピラーインナパネル112のフランジ 112A、112B及びセンタピラーリインフオース1 14のフランジ114A、114Bが溶着されている。

【0055】従って、センタピラー22の下部22Aの 30 車体前後方向両端部では、センタピラーアウタパネル1 10のフランジ110D、110E、センタピラーインナパネル112のフランジ112A、112B及びセンタピラーリインフォース114のフランジ114A、1 14Bとで、ドア関口部38の内周部に、閉口内側に向けてオープニングフランジ116が形成されており、このオープニングフランジ116は、図示を省略したセンタピラー22の下部22Aからルーフレール部へ連続するオープニングフランジと連結されると共に、ロツカ上部34のオープニングフランジ75と連結されている。 40

【0056】以下に本実施例の作用を説明する。本実施例によれば、UPM12のドア開口部38のフロントピラー20の下部には、フロントピラーアウタUPM65のフランジ65E、フロントピラーアウタUPM65 側から見た斜視図でUPM67のフランジ67E、フロントピラーインナUPM69の屈曲部69Eによって、ドア開口部38の内間部に、関口内側に向けてオープニングフランジ73が形成されており、このオープニングフランジ73が同じ図6】本実施例にを省略したフロントピラー20の上部からルーフレールに対している。ま 50 見た斜視図である。

10

た、UPM12のロツカ上部34のドア関口部38に は、ロツカアウタアツパパネル76のフランジ76Eと ロツカアウタロアパネル78の屈曲部78Eとで、ドア 開口部38の内周部に、開口内側に向けてオープニング フランジ75が形成されており、このオープニングフラ ンジ75は、フロントピラー20の下部のオープニング フランジ73と連結されている。また、UPM12のロ ツカ上部34の後端部では、クオータパネル30のフラ ンジ30A、ホイールハウスアウタパネル102のフラ 10 ンジ102B及びガセツト104のフランジ104Fと で、ドア開口部38の内周部に、開口内側に向けてオー プニングフランジ108が形成されており、このオープ ニングフランジ108は、図示を省略したリヤピラー2 4からルーフレール部へ連続するオープニングフランジ と連結されると共に、ロツカ上部34のオープニングフ ランジ75と連結されている。また、センタピラー22 の下部22Aの車体前後方向両端部では、センタピラー アウタパネル110のフランジ110D、110E、セ ンタピラーインナパネル112のフランジ112A、1 12B及びセンタピラーリインフオース114のフラン ジ114A、114Bとで、ドア開口部38の内間部 に、開口内側に向けてオープニングフランジ116が形 成されており、このオープニングフランジ116は、図 示を省略したセンタピラー22の下部22Aからルーフ レール部へ連続するオープニングフランジと連結される と共に、ロツカ上部34のオープニングフランジ75と 連結されている。

【0057】従って、UPM12のドア開口部38の内 周部には、全周に渡って連続的にオープニングフランジ が設けられている。このため、従来構造のようにオープ ニングフランジの端部に応力が集中することによって、 応力が集中した部位が変形するのを防止でき、UPM1 2のドア開口38部廻りの剛性を向上することができ る。

#### [0058]

【発明の効果】本発明は上記構成としたので、アンダモジュールのドア開口部廻りの剛性を向上することができるという優れた効果を有する。

#### 【図面の簡単な説明】

40 【図1】本実施例に係る2分割された自動車車体のモジュール組付構造を示す分解斜視図である。

【図2】本実施例に係る2分割された自動車車体のモジュール組付構造のフロントピラー下部を示す車体後方外 側から見た斜視図である。

【図3】図2の一部分解斜視図である。

【図4】図2の4-4線断面図である。

【図5】図2の5-5線断面図である。

【図6】本実施例に係る2分割された自動車車体のモジュール組付構造のロツカ後端部を示す車体前方外側から目を経過関である。

【図7】図7の一部分解斜視図である。

【図8】本実施例に係る2分割された自動車車体のモジ ユール組付構造のセンタピラー下部を示す車体前方外側 から見た斜視図である。

【図9】従来例に係る2分割された自動車車体のモジユール組付構造を示す分解斜視図である。


【図10】従来例に係る2分割された自動車車体のモジ ユール組付構造のフロントピラー下部を示す車体上下方 向上側から見た断面図である。 【図11】従来例に係る2分割された自動車車体のモジ ユール組付構造のロツカ部を示す車体前後方向後側から 見た断面図である。

12

#### 【符号の説明】


- 10 車体
- 12 アツパモジユール (UPM)
- 16 アンダモジュール (UDM)
- 38 ドア開口部 .
- 73、75、108、116 オープニングフランジ

【図1】

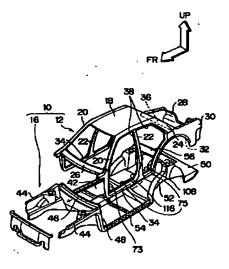


- 10 車体
- 12 アツバモジュール (UPM)
- 16 アンダモジュール (UDM)
- 38 ドプ間口部
- 73、75、108、116 オープニングフランジ


【図2】

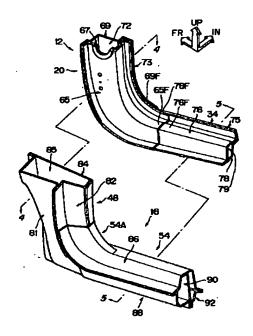



【図8】



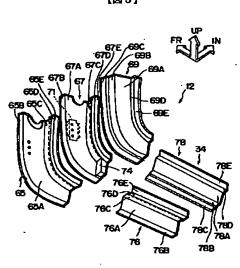


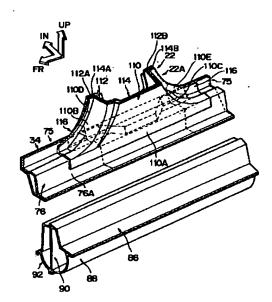

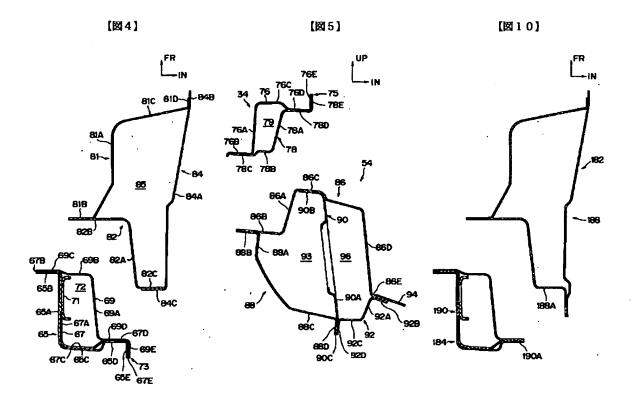


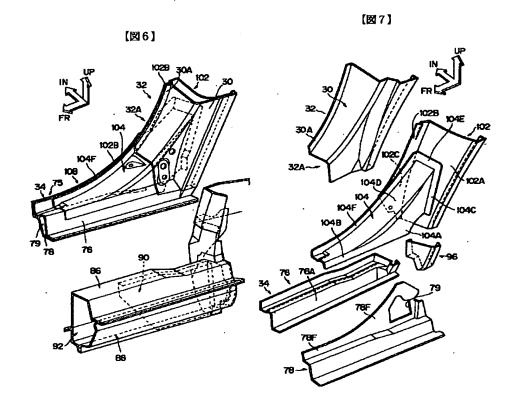



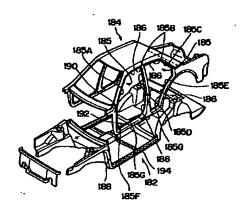

【図11】

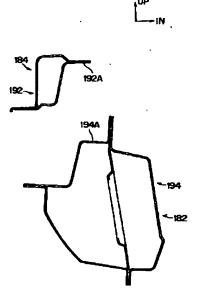

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.